

view12R

ARC FUSION SPLICER

用户手册

版本号: V0.05



目录

第一章 技术参数	- 1 -
1.1 适用光纤类型	- 1 -
1.2 熔接损耗.....	- 1 -
1.3 熔接模式	- 1 -
1.4 光纤加热槽	- 1 -
1.5 供电电源	- 1 -
1.6 尺寸和重量	- 2 -
1.7 环境条件	- 2 -
1.8 其他	- 2 -
第二章 安装	- 3 -
2.1 安全提醒及预防措施	- 3 -
2.1.1 操作安全警告	- 3 -
2.1.2 维护及外观保护	- 4 -
2.1.3 运输及存储	- 4 -
2.2 安装	- 5 -
2.2.1 开箱	- 5 -
2.3 外观总览	- 6 -
2.4 供电方式	- 7 -
2.5 电池充电	- 8 -
2.5.1 充电过程	- 8 -
2.5.2 两种充电方式	- 8 -
2.5.3 电池状态	- 9 -
2.6 电池激活	- 10 -
2.7 加热槽	- 10 -
第三章 基本操作	- 11 -

3.2 电源连接	- 11 -
3.3 电池操作.....	- 11 -
3.4 开机	- 12 -
3.4.1 调整显示器位置	- 12 -
3.4.2 调整 LCD 背光的亮度	- 13 -
3.5 准备光纤	- 13 -
3.6 如何完成一次熔接	- 15 -
3.6.1 放入光纤	- 15 -
3.6.2 检查光纤	- 15 -
3.6.3 熔接	- 16 -
第四章 熔接程序	- 17 -
4.1 显示有效的熔接程序	- 18 -
4.2 选择熔接程序	- 18 -
4.3 一般的熔接步骤	- 19 -
4.3.1 预熔接	- 20 -
4.3.2 熔接	- 20 -
4.3.3 熔接过程	- 20 -
4.4 一般熔接过程的熔接参数	- 21 -
第五章 熔接选项	- 22 -
第六章 加热模式	- 23 -
6.1 加热模板	- 24 -
6.2 选择加热模式	- 24 -
6.3 编辑加热模式	- 25 -
6.4 删除加热模式	- 26 -
6.5 加热模式参数	- 27 -
第七章 维护菜单	- 27 -
7.1 更换电极	- 27 -
7.2 稳定电极	- 28 -
7.3 自我诊断试验	- 28 -

7.4 灰尘检查	- 29 -
7.5 电机校准	- 30 -
7.6 放电校正	- 30 -
7.7 电极设定	- 31 -
7.8 软件升级	- 31 -
第八章 其他功能及应用	- 31 -
8.1 数据存储	- 31 -
8.1.1 显示熔接记录	- 32 -
8.1.2 清除熔接记录	- 32 -
8.1.3 取消数据存储	- 32 -
8.2 系统设置	- 32 -
8.2.1 显示器位置	- 33 -
8.2.2 节能选项	- 33 -
8.2.3 系统信息	- 34 -
附件 A: 高熔接损耗的原因及解决办法	- 35 -
附件 B: 报错信息表	- 37 -
附件 C: 常见故障及解决方法	- 39 -

第一章 技术参数

1.1 适用光纤类型

◆SM(ITU-TG. 652)/MM(ITU-TG. 651)/DS(ITU-TG. 653)/NZDS(ITU-TG. 655)
/ITU-TG. 657A/ITU-TG. 657B

◆适用芯数类型：1-12 芯

1.2 熔接损耗

用同种光纤进行接续，采用 ITU-T 标准插入法测量其熔接点损耗的典型值为：

◆SM:0.05dB

◆MM:0.02dB

◆DS:0.08dB

◆NZDS:0.08dB

1.3 熔接模式

◆可存储 100 种模式，预置 39 种熔接模式。

◆内部可存储 10000 个最新熔接结果记录

1.4 光纤加热槽

◆加热时间：20-90s 可选

◆典型加热时间：20s

◆加热模式：32 种加热模式，预置 3 种加热模式

◆加热器：View12R 热熔连接器专用加热器

1.5 供电电源

◆外部直流电源输入：输入电压 19V，输入电流 $\geq 3.42A$ ；

◆锂电池供电：11.1V，9.8Ah，完全充电时间约为 3 小时

1.6 尺寸和重量

◆尺寸：长×宽×高= 164 mm×143mm×139mm 。¹

◆重量：2.8kg（含电池）。

1.7 环境条件

◆操作条件：海拔 0-5000m，0-95%相对湿度，-20-50℃, 15m/s 最大风速。

◆存储条件：0-95%相对湿度，-40-80℃。

1.8 其他

◆观察与显示方式：两个摄像头，5 英寸彩色液晶显示屏（表面有高强度抗撞击保护层）。

◆1-4 芯 X 和 Y 放大 60 倍；5-8 芯 X 和 Y 放大 40 倍；9-12 芯 X 和 Y 放大 28 倍。

◆拉力测试：1.96-2.25N。

◆端口：

端口	描述
SD 卡接口	内置，后围裙内侧，SD 卡启动，存放程序
串口	内置，后围裙内侧，进行调试
Din 接口	外置，热剥器供电
USB接口	外置，数据通讯。

第二章 安装

2.1 安全提醒及预防措施

View12R是设计用于熔接石英玻璃光纤的，而不能用于其他任何目的，这一点非常重要。熔接机是非常精确的仪器，携带时应该非常小心。因此，在使用和携带View12R时始终遵守下列安全条例和通用规范。不采取这些安全措施或不遵从本手册其它地方所述的警告和注意事项，将会违反熔接机设计、制造和使用的安全标准。INNO对于用户违反这些要求所造成的后果不承担任何责任！

2.1.1 操作安全警告

- ① 不要在易燃易爆的地方使用熔接机。
- ② 熔接机打开时不要触摸电极。

注：熔接机只能使用专业的电极棒。更换电极请选择维护菜单中的更换电极选项，或必须提前关闭熔接机电源。在未安装成对电极棒时坚决不允许进行放电操作。

- ③ 除了在本手册中声明的允许用户自行更换的部件之外，请不要擅自拆装熔接机的任何部件，更换部件和内部调整只能由INNO或由其委托授权的维修人员进行。
- ④ 连接电池充电适配器电缆时要小心，把电缆从插座上取下时，不要拉着电缆，而要握住插头。必须确保电缆的完好，以防止火灾或触电的危险。
- ⑤ 防止熔接机暴露在火灾、电击及雨淋或潮湿的环境中。
- ⑥ 制备光纤和熔接过程中要佩戴防护眼镜，否则光纤碎屑进入眼睛、皮肤或被吞食都可能会引发非常严重的后果。
- ⑦ 当熔接机遇到下列情况后，请马上关闭熔接机并将适配器从熔接机的电源输入口中拔出，否则将可能会导致熔接机无法正常工作或者无法修复等严重后果。
 - ✧ 冒烟、异味、异响或加热异常
 - ✧ 液体、异物进入熔接机内部
 - ✧ 熔接机受到强烈的振动和冲击

如果遇到以上故障，请立即联系维修中心。如果未及时地对熔接机采取措施而置其于故障状态，可能会造成机器报废、点击、火灾或人体伤害甚至死亡。

⑧ 不要用压缩或罐装的气体清洁剂清洁熔接机，否则熔接时产生的电弧会点燃遗留的可燃物。

⑨ 请仅使用专用于 View12R 的交流适配器。如果使用不适当的交流电源可能导致冒烟、点击和设备损坏，甚至会造成火灾、人体伤害或死亡。

⑩ 请仅使用专用的交流电源线。不要在电源线上放置重物，不要使电源线受热或改动电源线。如果使用不合适的或者损坏的电源线可能会导致冒烟、点击和设备损坏，甚至会造成火灾、人体伤害或死亡。

2.1.2 维护及外观保护

① 避免使用硬的物件清洁V-型槽及电极棒。

② 避免使用丙酮、油漆的稀释剂、或酒精清洁熔接机的任何部分, 除非经过了深思熟虑。

③ 使用干布清除熔接机的灰尘和污物。

④ 如果熔接机的外部很脏，可以使用软布浸入稀释的中性清洗液中，并将液体绞出后清洁。使用干布将熔接机擦干。但不要使用家具打光料，或其他清洁剂。

⑤ 遵循本手册中介绍的维护方法。

2.1.3 运输及存储

① 当熔接机从一个寒冷的环境搬运到温暖的环境时，尽量采取渐进的升温方式，否则仪器内部将产生凝露，对仪器有不利影响。

② 熔接机不工作时，将其包装好。

③ 保持熔接机的清洁和干燥。

④ 熔接机是经过了精确的校准与调整的，在搬运熔接机时应当将其置于携带箱中，以避免损坏、弄脏。长途运输需在携带箱外添加合适的缓冲包装箱。

⑤ 避免阳光直射或置于过热的环境中。

⑥ 保存时保持最小的湿度，相对湿度需小于 95% 。

2.2 安装

重要！
请小心遵循下列说明。

2.2.1 开箱

抓住熔接机的把手向上提出熔接机，如下图示：



2.2.2 View12R 熔接机的标准配置（以实物为准）

2.3 外观总览



2.4 供电方式

2.4.1 两种供电方式

1 通过电池供电，安装如下图示：




2 通过连接到交流电的电源盒供电，电源盒安装到熔接机的方法同电池安装。电源连接如下图所示：



2.5 电池充电

2.5.1 充电过程

指示灯指示从 20%到 100%，随着容量的增加，这些灯将一次增加一个亮起来，并一直亮着直到充满电从20%到100%。

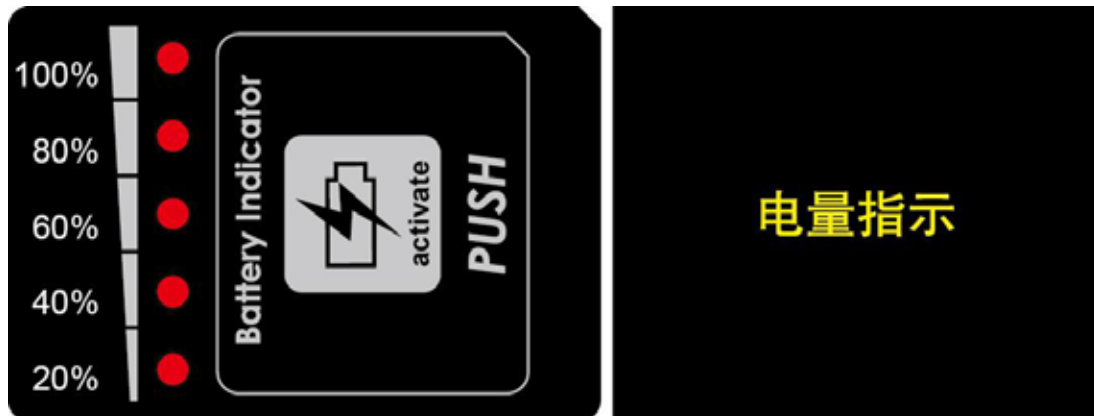

2.5.2 两种充电方式

*当电池和熔接机相连时



*当电池和熔接机分离时



注：正在使用电池供电模式下的熔接机熔接或加热时，尽量不要进行电池充电，否则会减短电池使用寿命。

2.5.3 电池状态

可通过两种方式查看电池电量。


① 如果电池连接到熔接机，就会显示电池电量。熔接机的供电指示在显示器的右上方角落，有一个特殊的图示(见下图)。



若采用连接适配器的电源盒供电时，熔接机的供电指示在显示器的右上方角落，有一个特殊的图示(如下图)。



② 电池上 LED 指示灯显示电量（如下图）。

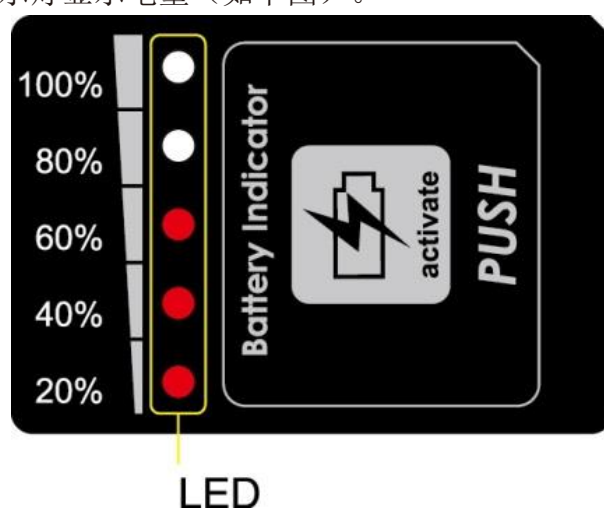


2.6 电池激活

电池的激活

如果电池充完电之后，使用的时间很短，电池可能有了记忆效应，在再次充电前，应将电池电量放尽。

放电时，将熔接机保持开机状态，直到电量耗尽自动关机。

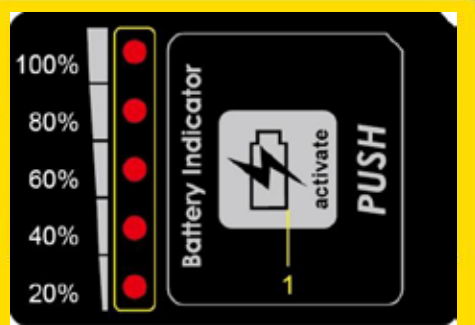

2.7 加热槽



加热槽盖打开



冷却架

第三章 基本操作

3.2 电源连接

位于熔接机下部的供电单元插槽可以容纳两种供电方式：

- ✧ 如果使用外接电源供电，请使用交流适配器；
- ✧ 如果使用电池供电，请使用可拆卸电池。



3.3 电池操作

请在操作熔接机前检查并确认电池剩余电量大于等于 20%，否则电池将不能支持熔接机进行熔接与加热。（电池电量检测方法见 第二章-电池状态）

3.4 开机

按下熔接机顶部左边的电源按钮，等待熔接机启动并进入到工作画面，如下图所示：



3.4.1 调整显示器位置

调整显示器的角度直到您认为最清晰的位置。



3.4.2 调整 LCD 背光的亮度

在初始界面，按上下键快速调整 LCE 背光亮度直到您认为最清晰的显示强度。



注：熔接机上的液晶显示器是在严格质量控制的工厂环境里生产出来的精密的器件。但屏幕上还是可能会存在一些黑色、红色、蓝色或者绿色的小圆点。根据观察屏幕的视角不同，显示器的亮度也会不同。这些症状并不是 LCD 显示器的缺陷，属于自然现象。

3.5 准备光纤


光纤装入熔接机前有四个步骤要完成：

1 清洁光纤

用蘸有酒精的纱布或足够软的纸巾清洁从尾部算起大约 100mm 左右的光纤，如果光纤涂覆层表面的灰尘微粒进入热缩套管内部，将会引起光纤的断裂或者损耗增大。

2 套光纤热缩套管

给光纤套上热缩套管。

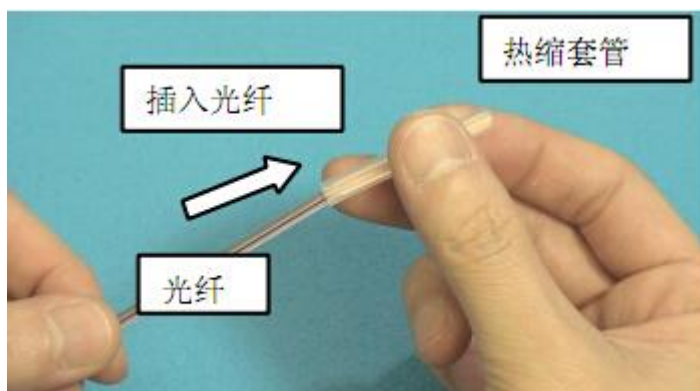

3 开剥与清洁光纤

将光纤装入夹具，若带状光纤尾端 100mm 处有弯曲请用手抚平。

光纤夹具分两种；分别用于左端和右端，务必请保持夹具方向的正确，标签朝上。

将夹具盖子打开，将一号光纤（一般为兰色）置于铰链附近，并保留 30-40mm 长度光纤在外，最后关上夹具盖子。

打开加热剥纤钳及其最外层护套，将光纤夹具安置在指定位置，关上剥纤钳及外护套。握紧夹具及剥纤钳，加热 5 秒，然后缓缓地往外侧滑动，除去涂覆层。

用纱布或薄纸巾沾满酒精彻底清洁光纤。纱布和纸巾不可反复使用。

- 请使用纯度高的酒精,最好是99%纯度以上.
- 由于表面酒精粘着力作用,可能使得邻近的光纤相互重叠,轻轻弹击以调整光纤.
- 清洁过程中,用手指按住夹具盖子.



4 切割光纤

(1) 轻轻压住切割刀压臂并滑开锁扣来使切割刀解锁。

(2) 推进切割刀下部的滑块直至它锁定。

(3) 把已剥好的光纤放到切割刀上。

(4) 压下压臂。

- (5) 慢慢松开压臂，弹簧的弹力会使压臂回到初始位置。
- (6) 当压臂抬起时光纤碎屑收集器会转动并自动把光纤碎屑卷入残渣收集容器内。
- (7) 完全合上压臂并滑动锁扣锁住切割刀。

重要!

从现在起就要确保光纤不再弄脏。(例如-避免将其放在脏的台面上，或者甚至在空气中摇来摇去)。还要检查V-型槽是否干净，如果不干净则必须清洁。


3.6 熔接操作

3.6.1 放入光纤

- ① 打开防风盖。
- ② 打开光纤压盖。
- ③ 将光纤放入 V 型槽，并确保光纤末端处于 V 型槽边缘和电极尖端之间。
- ④ 用光纤压盖压住光纤。
- ⑤ 关闭防风盖。

3.6.2 检查光纤

- ① 熔接前，应当检查并确认光纤表面干净清洁、端面平整。
- ② 通过调节“显示器位置”，完成前视与后视之间切换。
- ③ 如果看到任何缺陷，如下图示，可以取出光纤重新处理。

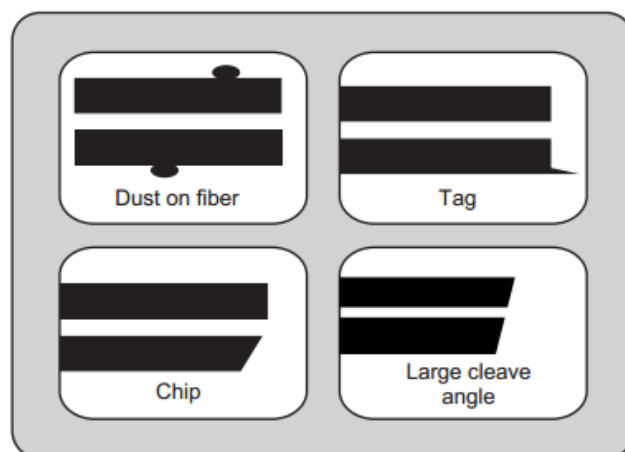

注意：光纤检查是自动进行的，按下熔接按钮，熔接机会自动聚焦并检查光纤是否有损伤或灰尘颗粒。

3.6.3 熔接

为了确保良好的熔接，View12R 安装了一个图像处理系统来观察光纤。然而在某些情况下，图像处理系统可能并没有检测到某个熔接错误。所以，要取得良好的熔接结果也需要我们通过显示器来对光纤进行视觉检查，下面描述了标准的熔接步骤。

(1) 光纤被放入熔接机后将做相向的运动，在清洁放电之后，光纤的运动将停止一

个特定的位置，然后熔接机将检查光纤的切割角度和端面质量。如果测量出来的切割角度大于设定的门限值或者检查出光纤端面有毛刺，则蜂鸣器响同时显示器会显示一个错误信息来警告操作者。当检测完毕后，熔接机将停止工作，偏移量，间隙距离和切割角度数值将显示在屏幕上。

而当没有错误信息显示时，下面陈列出的光纤端面状况就是我们需要检查的。如果有类似的，应将光纤从熔接机上取下并重新制备。光纤的这些可见表面缺陷可能会导致一次失败的熔接。



(2) 熔接完成之后将显示估算的熔接损耗，熔接损耗受后一页中列出的因素影响，这些因素在计算和估算熔接损耗时会被考虑进去。对熔接损耗的计算 是基于一些空间参数来进行的，例如：模场直径 (MFD) 。

当检测切割角度或估算熔接损耗中的任何一个值超过它的设定门限值时，熔接机都会显示一个错误信息。如果熔接后的光纤被检查出有反常情况，譬如： " 过粗 ", " 过细 " 或者 " 气泡 " ，熔接机会显示一个错误信息。当没有错误信息显示，但是通过显示器观察发现熔接效果很差时，强烈建议重新熔接。

第四章 熔接程序

View12R有一个简单的可直接浏览的，十分有效的程序结构。熔接程序定义了熔接电流、熔接时间、及用于完成熔接的各种参数。选择与您要熔接的光纤的类型一致的熔接程序是非常必要的。

通常的光纤组合熔接程序有一个“预定义”的数值。这样，可以使许多不常用的光纤组合参数的优化、修改和重建熔接程序变得容易。

4.1 显示有效的熔接程序

当前有效的熔接程序显示在屏幕的底部位置 (如图)。



4.2 选择熔接程序

选择一个熔接程序替换当前有效的程序，你必须进入选择熔接模式菜单。

① 进入主菜单



② 进入选择熔接模式



③ 按上下键选择熔接程序，按  确认。



④ 查看被选中的熔接模式，按 **RESET** 返回初始界面。



4.3 一般的熔接步骤

这一节解释了进入到自动熔接的过程的步骤。阐述了这个过程的各种相关的参数。

一般的熔接过程可以分为两段，预熔接及熔接。

4.3.1 预熔接

熔接机完成自动对准及熔接，光纤受到一个低的预熔接电流用于清灰；预熔接图像将被拍摄。这里，用户将看到通过预熔接图像分析发现的任何存在的问题，比如哪些光纤预处理不好的情况。熔接机将在光纤熔接在一起之前发出警告。


4.3.2 熔接

熔接期间，光纤将连接到一起，并且受到五种不同的电流的冲击。在熔接期间改变一个重要的参数是光纤间的距离。预熔接期间，光纤是分开的，根据主电流相位的变化，光纤将被压在一起。

4.3.3 熔接过程

熔接过程最重要的熔接参数是时间和电流。每个电流的相位显示如下图示。名称和作用及其他参数对熔接是非常重要的，其描述见下面的小节中“熔接程序参数”的内容。

下图表示了“放电强度”和“马达运转”之间的关系，我们可以改变下面列出的熔接参数来改变放电条件。

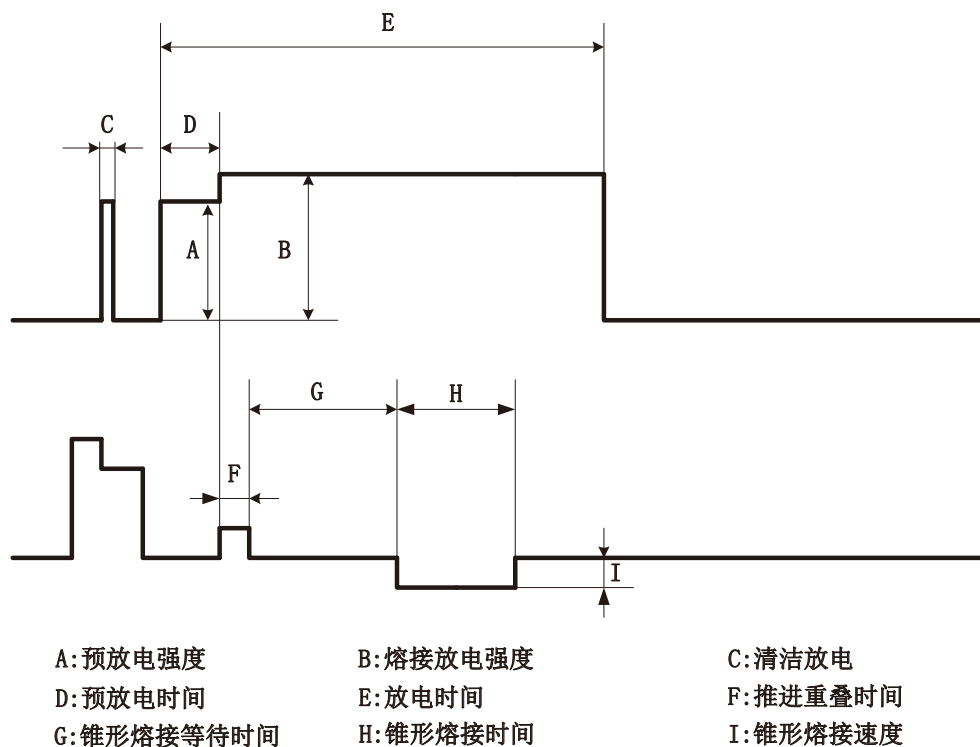

4.4 一般熔接过程的熔接参数

参数	描述
模板	熔接模式表存储在熔接机的数据库中，根据输入的合适的熔接模式，存储在数据库中，被选择的熔接模式将被拷贝到用户可编程的区域。
名称	熔接模式的题目，最多 7 个字符
注释	熔接模式的详细解释，最多 15 个字符。在[选择熔接模式]菜单里显示。
放电调整	根据光纤的情况设置调整电弧功率。
拉力测试	如果[拉力测试]设置成“ON”，熔接后当防风盖打开时，将完成拉力测试，或者点击 <i>SET</i> 按键。
损耗估算	损耗估算应该被视为接续损耗值的估算。根据光纤图像计算接续点的损耗，与真实值有一定偏差。估计损耗的算法是以单模光纤为模型，传输波长取 $1.31\ \mu\text{m}$ 时进行的，该估计值在熔接状况良好的情况下有较好的参考价值，但不能作为工程验收的依据。
最小损耗	这个值估算出来的最小熔接损耗。当特定的或者不同的光纤进行熔接时，会产生高的熔接损耗，即使熔接放电条件是最佳的。为了使得实际熔接的损耗接近最小的熔接损耗，必须根据最优的实际熔接损耗设置最小的估算值。
损耗限定	如果估算的熔接损耗超过了选择的阈值，将显示出错信息。
纤芯偏移限值	如果两个光纤的弯曲度超过了阈值，将显示出错信息。
切割角度限值	如果左右光纤或者其中之一的光纤端面的切断角超过选择的阈值，将显示错误信息。
间距	设置对准及预熔接放电时的两个光纤的端面之间的间隔距离。
重叠量	设置光纤推进阶段的重叠量。如果[预熔放电强度]较低，推荐相对小的[重叠量]，而[预熔放电强度]较大时，推荐使用相对大一点的[重叠量]。

清洁放电时间	清洁放电可以在很小的放电周期内烧掉光纤表面微小的灰尘，放电时间可以通过这个参数改变。
预熔放电强度	设置预熔接放电功率，这是开始放电到光纤开始推进光纤的时间内的放电强度。如果[预熔放电强度]设置太低，而切断角相对较差，那么将发生轴向偏移。[预熔放电强度]设置太高，光纤端面过度融化，熔接损耗将变大。
预热放电时间	设置预熔接放电周期，这是开始放电到开始推进光纤时间的长度。[预热放电时间]和[预熔放电强度]的高度同步的。
熔接放电强度	设置电弧放电的强度。
熔接放电时间	设置电弧放电的时间。

第五章 熔接选项

对于熔接模式的设置。

- ① 进入熔接选项菜单（通过主菜单）。
- ② 按上下键选择要修改的选项。



- ③ 按左右键进行修改。修改后按  确认。

参数	描述
自动开始	如果自动开始设置成“ON”，那么只要防风盖关闭就会自动开始熔接。
暂停一	如果“暂停一”设置成“ON”，当光纤前移到间隔位置时，熔接运行暂停，暂停期间显示切割角度。
暂停二	如果“暂停二”设置成“ON”，光纤完成芯-对-芯对准，运行将暂停。
暂停二后重新对准	较长时间的“暂停二”后，对准可能失效。因此，熔接机会再次执行对准功能。该功能设置成“OFF”后，将不执行重新对准。当熔接光纤在“暂停二”造成轴向位移时，建议使用手动熔接模式而不要使用设置该项功能“OFF”。
忽略熔接故障	
切割角度	设置成“OFF”，将阻止熔接机在出现“切割角度错误”时继续放电。
切割端面不良	设置成“OFF”，将阻止熔接机在出现“切割端面不良”时继续执行。
损耗粗	设置成“OFF”后，将阻止熔接机在出现“损耗过大”、“纤芯夹角过大”、“气泡”、“光纤太粗”或“光纤太细”等提醒后继续完成熔接。
损耗细	
屏幕上光纤图像	
暂停一	设置熔接期间光纤在屏幕上的显示方式。 X ：单独显示 X 镜头界面图像 Y ：单独显示 Y 镜头界面图像 XY ：同时显示 X 和 Y 镜头界面，显示方式为左右分布
对准	
暂停二	
放电	
估算	

第六章 加热模式

熔接机内设 32 种加热模式，其中 INNO 工厂预设 3 种模式，其余用户可自定义。

选择与所用热缩套管最合适的一种加热模式。

每种套管加热模式对于 INNO 定义的热缩套管都是优化的，这些模式都可以再数据库中查找参考。拷贝相似的模板，并将它粘贴到用户自定义的位置，用户可以编辑其参数。

6.1 加热模板

参数	描述
60mm	标准 60mm 保护套管。
40mm	标准 40mm 保护套管。

6.2 选择加热模式

选择一个加热模式替换当前有效的模式，你必须进入选择加热模式菜单。

① 进入主菜单。



② 进入选加热模式。



③ 按上下键选择加热程序，按  确认。



④查看被选中的加热模式，按 **RESET** 返回初始界面。



6.3 编辑加热模式

存储在加热模式里的套管加热条件可以编辑或改变。

① 进入编辑加热模式菜单（通过加热模式菜单进入）。



② 按上下键选择你要编辑的模式，按  确认。

③ 按上下键选择你要编辑的参数，按左右键进行编辑，编辑成功后按  确认保存。



6.4 删除加热模式

① 首先进入加热模式菜单。



② 选择删除加热模式，按  进去。

③ 选择你要删除的加热模式，按  确认删除。

注：灰显的模式为系统预设初始模式（40mm，50mm），不可以删除。

6.5 加热模式参数

参数	描述
模板	设置加热模式的模板，所有的加热模式都会显示，在表中选择一种模式，拷贝到用户可编程模式。
名称	用一些字符标示一个加热模式
注释	用户对加热模式的注释，会显示在监视器右上方。
加热控制	设置加热类型： Long: 30mm 以上保护套管，加热方式为中间先加热，再向两端加热。 Short: 30mm 以下保护套管，加热方式为两端向中间加热。
加热温度	设置加热温度。
加热时间	设置加热时间，由加热开始-结束（冷却开始）。

第七章 维护菜单

熔接机具有完成例行维护的能力，这一章阐述如何使用维护菜单。


- ①按 MENU 键，选择“维护菜单”，按  键进入维护菜单
- ②选择功能执行。

7.1 更换电极

电极由于使用而磨损，因此必须根据氧化物的聚集程度定期清除。推荐 1000 次放电之后更换电极。当电极放电次数达到 1000 次，开机后提醒你更换电极的消息就会显示。长期使用而不更换电极，将使熔接损耗增加及熔接强度降低。

执行更换电极程序：

- ① 执行 [更换电极] 在 [维护菜单]。
- ② 关闭电源的说明消息会出现在屏幕上，按  直至LED熄灭。
- ③ 除去旧的电极。
 - (i) 松开固定在电极盖上的螺丝。
 - (ii) 取出电极.(电极放至在电极盖内)

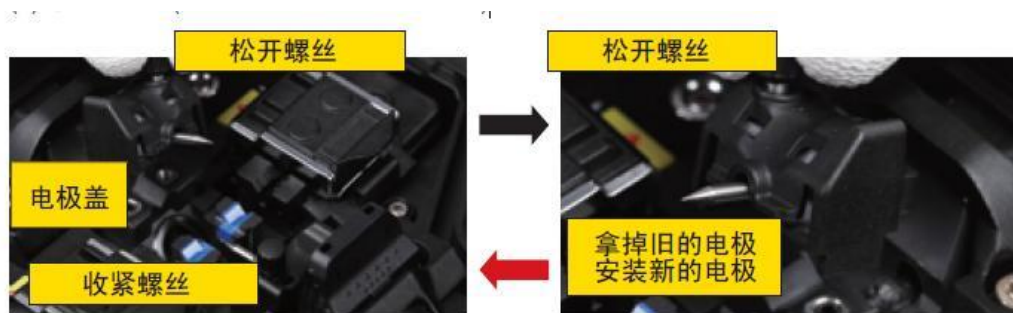

④ 用含有酒精的清洁布清洁新电极或者软麻布清洁，然后安装到熔接机里。

(i) 将他们塞到电极盖里。

(ii) 将电极盖放好，收紧螺丝。

注:

* 更换电极时不要将线拉出来.

* 紧固螺丝时使用的扭矩力为2kgf-cm

⑤ INNO强烈建议在更换电极后，要做稳定电极和放电校正（具体操作方法会在下面阐述），否则无法保证较好的熔接损耗和熔接强度。

7.2 稳定电极

当外界环境突然发生变化时，放电强度有时会变得不稳定，从而导致熔接损耗增大。特别是当熔接机从低海拔地区移至高海拔时，需要一定的时间来稳定放电强度。在这种情况下，稳定电极可以加快放电强度稳定的过程，需要做多次试验直到显示操作完成为止。

操作步骤

①选择 [稳定电极]。

②按 SET 键后熔接机将连续执行5次放电精确测量电极位置(稳定电极时请不要放置光纤，否则会影响稳定电极的精确度)。

7.3 自我诊断试验

View12R具有内置的诊断测试性能，允许操作者执行一个简单的步骤就可以评测出熔接机性能的几个主要易变参数。倘若熔接机遇到操作故障，可执行该项功能。

操作步骤

①选择[自我诊断试验]（通过维护菜单），按进入。



②在[自我诊断试验]中，有如下试验功能：

序号	检查项目	描述
1	亮度检测	测试并调整照明LED 的亮度。
2	灰尘检查	检查光路的灰尘及污物以避免这些干扰光纤。如果污染物存在，按两次返回键会显示其位置。
3	电机校准	自动校准4个电机的速度。
4	放电校正	自动校准放电强度因素及光纤熔接位置。

7.4 灰尘检查

熔接机通过图像观察光纤、摄像头、物镜及反光镜上的灰尘。污物会干扰正常的光纤观察，可能会导致不合适的熔接结果。该功能检查光路上是否存在的污染物，并判断他们是否导致不良熔接质量。

操作过程

- (1) 选择 [灰尘检查] 在 [维护菜单]。
- (2) 如果光纤被放到熔接机里，取出它们，按SET键熔接机开始灰尘检查。
- (3)如果没有灰尘，熔接机会提示操作完成。如果发现灰尘熔接机会提示“镜头上发现灰尘”。按两次返回键，熔接机会显示出灰尘的位置。你需要清洁反光镜和物镜并再次做灰尘检查，直到提示操作完成。

注:

* 如果你清洁或更换反光镜保护片，并清洁了物镜污物或灰尘仍然存在请与你就近的分销商联系

7.5 电机校准

出厂前马达已经调整好。当然，由于各种原因这些设置可能发生改变。这个功能自动校准4个马达的速度。

操作过程

- (1) 选择 **【电机校准】** 在 **【维护菜单】**。
- (2) 将准备好的光纤放到熔接机里SET 键。
- (3) 所有马达的速度是自动校准的。完成会熔接机会提示操作完成。

注：在光纤熔接后出现“过粗”或“过细”错误，或者当光纤对准太慢时可执行此项功能。

7.6 放电校正

大气环境诸如：温度、湿度、气压总是在不断变化，这使得放电的温度也在不断变化。View12R内部配有温度和气压传感器，能够把外界环境的参数反馈给控制系统来跳帧放电强度维持在一个平稳的状态。但是，由于电机的磨损和光纤碎屑粘连而造成的放电强度的变化时无法自动修正的，而且放电中心位置有时会向左或向右移动。在这种情况下，光纤熔接位置会相对于放电中心偏移，此时需要执行一次放电校正来解决这些问题。



- 放电校正仅在 [AUTO] 模式下才会自动执行，所以在这种模式下不必再特意去做放电校正。
- 执行 [放电校正] 会改变放电强度的参数值，这个数值在所有的熔接程序中都要用到，但不能改变当前熔接模式下的放电强度数值。

操作步骤

- ①选择 [放电校正] 在 [熔接菜单] 显示放电校准屏幕。

②将准备好的光纤放到熔接机里熔接机。按SET开始放电校正。



- 使用标准SM、DS或MM光纤做放电校正。
- 必须保证光纤的清洁，如果光纤表面有灰尘会影响到校正结果。

③每次放电校正后，熔接机会显示两个数值，如果右侧数值达到 70 ± 10 时，熔接机会提示操作完成，否则重新切割光纤进行放电校正，直到提示操作完成。

7.7 电极设定

设定电极使用提醒，INNO 建议每熔接 2500 次更换新的电极，确保高质量的熔接。

①选择【电极设定】，在【维护菜单】进入。

②设置电极使用提醒和电极使用警告。

参数	描述
电极使用提醒	如果电极放电次数超过次设置使用提醒，在开启熔接机时会弹出提示框“ 请更换电极 ”。INNO 建议将此参数设为“2500”。
电极使用警告	如果电极放电次数超过次设置使用提醒，在开启熔接机时会弹出提示框“ 必须更换电极 ”。INNO 建议将此参数设为“3500”。

7.8 软件升级

① 选择【软件升级】，在【维护菜单】进入。

② 将拷贝有软件升级程序文件的U盘通过转接线连接Mini Himi接口。

③ 按确认键，熔接机会完全自动的升级程序。升级完成后熔接机会自动重新启动。

第八章 其他功能及应用

8.1 数据存储

熔接机内最多可存储2000个熔接结果。根据熔接模式不同的参数设置，存储的内

容也不同。

8.1.1 显示熔接记录

存储在熔接机里的存储结果可以显示出来。

进入数据存储菜单，选择显示熔接记录进行查看。

8.1.2 清除熔接记录

熔接记录可以部分或全部删除。

①输入特定的熔接结果数(开始数及结束数)，可以删除这些结果。

②选择执行清除记录，按确认，被选择的熔接结果就会被删除。被删除的结果被排在随后的熔接结果替代。

8.1.3 取消数据存储

如果用户不希望存储熔接记录，请在【熔接数据存储】选项中选<off>。

8.2 系统设置

这个菜单用于改变设置，或管理者限制操作者选择或修改。

参数	描述
蜂鸣器	设置蜂鸣器的音量
温度单位	设置温度单位
语言	设置显示在屏幕上的语言. 选择一种语言用于显示
监视器位置	设置熔接机的操作方向. [前] 监视器前向操作. [后] 监视器后向操作. 详见下一页.
关机选项	设置关机模式
开机选项	设置开始的屏幕图像及功能. 该功能是带密钥的
设置日历	设置系统时间
密码	设置密码. 该功能是带密钥的.

8.2.1 显示器位置

熔接机出厂时显示器的设置方向为“向前”，你也可以将它设置为“向后”。当【显示器位置】被改变时，方向操作键的光标也随之颠倒。

改变显示器位置

①进入显示器位置菜单（通过系统设置菜单）。

②选择你要的位置（前/后）按保存。



注：你也可以快速切换显示器位置，在初始界面时按左右键进行快速操作。

8.2.2 节能选项

这个功能对于能源节约是重要的。如果电源节能选项在使用电池时没有设置，熔接次数就会减少。

(1)插入电池，开机。

(2)选择[节能选项]在[系统设置]。

(3)改变[显示器自动关闭]、[熔接机自动关闭]的值。




参数	描述
显示器自动关闭	设置该功能是在一定的时间周期内，如果熔接机没有操作，就会自动关闭显示器；使用电池时总要设置一个特定的关闭时间。 当显示器关闭时，靠近电源键的指示灯会闪动，按任意键后显示器会自动开启。
熔接机自动关闭	自动关闭熔接机电源，如果在一定的时间周期内没有操作熔接机，该功能是防止熔接机被放置一定时间后电池容量降低。



8.2.3 系统信息

选择 [系统信息]，会显示以下信息：

参数	描述
机器序列号	显示熔接机的序列号
软件版本	显示软件版本号
CPLD	显示CPLD的版本
FPGA	显示FPGA的版本
放电计数	显示更换电极之后放电次数。执行[更换电极] 或 [放电计数清除] 初始化该参数到零。
总计数	显示总的放电次数
上次维护	显示上次维护的日期
下次维护	显示预定的下一次维护的日期。

附件 A：高熔接损耗的原因及解决办法

现象	名称	原因	解决办法
	纤芯轴向偏移	V 型槽或光纤压锤有灰尘	清洁 V 型槽和光纤压锤
	纤芯角度错误	V 型槽或光纤压锤有灰尘	清洁 V 型槽和光纤压锤
		光纤端面质量差	检查光纤切割刀是否工作良好
	纤芯弯曲	光纤端面质量差	检查光纤切割刀是否工作良好
		预熔放电强度低或者预熔放电时间短	增大【预熔放电强度】与/或【预熔放电时间】
	模场直径失配	放电强度太低	增大【放电强度】与/或【放电时间】
	灰尘燃烧	光纤端面质量差	检查光纤切割刀是否工作良好
		在清洁光纤或者清洁放电没有将灰尘清除干净	彻底清洁光纤或增加【清洁放电时间】
	气泡	光纤端面质量差	检查光纤切割刀是否工作良好
		预熔放电强度低或者预熔放电时间短	增大【预熔放电强度】与/或【预熔放电时间】
	光纤分离	光纤推进量太小	做【电机校准】维护
		预熔放电强度高或者预熔放电时间长	减小【预熔放电强度】与/或【预熔放电时间】
	过粗	光纤推进量太大	降低【重叠量】并做【电机校准】维护

	过细	放电强度不合适	执行【放电校正】
		一些放电参数不合适	调整【预熔放电强度】【预熔放电时间】或增加【重叠量】
	熔接线	一些放电参数不合适	调整【预熔放电强度】【预熔放电时间】或【重叠量】

注：当不同的光纤（不同的直径）或者是多模光纤熔接时，有时候在接续点处会产生一条竖直的线，我们称它为“熔接线”，这并不影响熔接质量（熔接损耗和熔接强度）。

附件 B： 报错信息表

当使用熔接机时，屏幕上可能出现一个错误信息提示，请仔细参照下列表中一些问题的处理方法。如果问题不能得到解决，则可能是熔接机发生了故障，请与经销商联系。

错误信息	原因	解决办法
左侧光纤放置错误	光纤端面超越了电极中心线。	按 RESET 键复位，重新放入光纤，使光纤端面在电极中心线与 V 型槽边缘之间。
右侧光纤放置错误		
推进电机行程超出	光纤没有正确的放置在 V 型槽底部，导致光纤偏移超出了电机的形成范围。	按 RESET 键复位后正确的放置光纤。
推进电机错误	电机故障。	请与经销商联系。
未找到光纤端面	光纤放置错误。	按 RESET 键复位后正确的放置光纤。
未放电	电极没有放电。	确认电极位置；更换电极。
对准电机行程超出	光纤放置错误。	按 RESET 键复位后正确的放置光纤。
未找到包层边缘	光纤放置错误。	按 RESET 键复位后正确的放置光纤。
光纤上下边沿找错	光纤表面有灰尘。	重新制备光纤；清洁镜头和反光镜后执行灰尘检查。
不可识别的光纤类型	光纤表面有灰尘。	重新制备光纤。
	两侧光纤类型不同。	不能使用 AUTO 熔接模式，更换合适的熔接模式重新熔接。
	光纤是非标准光纤。	AUTO 模式只能识别标准的 SM,MM,NZ 光纤。
光纤边缘越界	光纤边缘不在摄像头范围之内。	调整光纤位置；做【电机校准维护】。
光纤两侧端面接触	【重叠量】设置过大。	调整【重叠量】参数。
	电机没有校准。	进行【电机校准】维护。
纤芯太脏	光纤表面有灰尘或脏物。	重新制备光纤。
	镜头或反光镜上有脏物。	清洁镜头和反光镜后执行灰尘检查。

	【清洁放电时间】过短。	将【清洁放电时间】设定为180ms。
	使用纤芯对准方式来熔接难以清除辨认纤芯的光纤。	使用 MM 模式来熔接难以清楚辨认纤芯的光纤。
聚焦电机行程超出	光纤放置错误。	按 RESET 复位后正确的放置光纤。
	光纤表面有灰尘或脏物。	重新制备光纤。
	镜头或反光镜上有脏物。	清洁镜头和反光镜后执行灰尘检查。
光纤不匹配，继续？	两侧光纤被检测出不是同一种光纤。	如果继续熔接可能会得到较大的熔接损耗，建议使用与实际光纤相对应的熔接模式。
端面夹角太大	光纤端面质量太差。	重新制备光纤，如果问题依然存在，请检查切割刀的刀片是否磨损，如果磨损请将刀片旋转到新的一面。
	【切割角度限值】过小。	将【切割角度限值】增大到一个合适的数值（标准3.0°）。
对准电机行程超出	光纤放置位置错误。	按 RESET 键复位后正确的放置光纤。
纤芯夹角太大	【纤芯角度限值】过小。	将【切割角度限值】增大到一个合适的数值（标准时1.0°）。
	V 型槽或光纤压锤有灰尘或脏物。	清洁 V 型槽和光纤压锤并重新制备，放置光纤。
光纤对准失败	轴向偏移过（>0.4um）	重新制备光纤。
	电机没有进行校准。	进行【电机校准】维护。
光纤太脏	光纤表面有灰尘或脏物。	重新制备光纤。
	镜头或反光镜上有脏物。	清洁镜头和反光镜后执行灰尘检查。
	【清洁放电时间】过短。	将【清洁放电时间】设定为180ms。
	使用纤芯对准方式来熔接难以清除辨认纤芯的光纤。	使用 MM 模式来熔接难以清楚辨认纤芯的光纤。
光纤太粗	【重叠量】设置过大。	调整【重叠量】参数。
	电机没有校准。	进行【电机校准】维护。
光纤太细	放电强度过低。	进行【放电校准维护】。
	预放电强度过大。	适当减小预放电强度和预放电时间。
	【重叠量】不足。	调整【重叠量】参数。

附件 C：常见故障及解决方法

以下内容给出了一些常见故障的解决办法，供用户参考。当出现用户解决不了的情况时，请直接与生产厂商联系。

C.1 按 ON/OFF 键无法关机

- ★长按 ON/OFF 键，直到 LED 闪烁，松开按键，熔接机关机。

C.2 满电的电池不能完成多次熔接

- ★开启省电功能
- ★记忆效应导致电池电量下降或电池经过了长时间放存。可将电池完全放电后，给电池重新充电。
- ★电池的使用寿命已到，更换电池。
- ★在过低的温度下使用电池。

C.3 熔接机报错

- ★请参见附件二。

C.4 熔接损耗偏大

- ★清洁 V 型槽，光纤压锤，反光镜。
- ★更换电极棒。
- ★请参见附件一。
- ★光纤的切割角度，放电条件，光纤的切割程度都会影响熔接损耗。

C.5 显示器突然关闭

- ★当开启省电功能时，熔接机在经历一段时间的无操作后会自动关闭显示器。
此时按任意键熔接机恢复正常工作状态。

C.6 熔接机突然关机

- ★当开启省电功能时，熔接机在经历一段时间的无操作后会自动关闭。

C.7 AUTO 模式下识别光纤错误

- ★AUTO 模式之适用于标准的 SM, MM, NZ 光纤。当熔接特殊光纤时，AUTO 模式可能不能正确识别。

C.8 熔接损耗估算与实际损耗值不一致

- ★熔接损耗估算是通过计算的出来的数值，可以反映出熔接的状况，只能作为

参考。

★熔接机的光学部件需要清洁。

C.9 热缩套管没有完全收缩

★延长加热时间。

C.10 如何取消加热

★在加热过程中想要终止加热，请按 HEAT 键，按下后加热 LED 会熄灭。

C.11 热缩套管收缩后粘在了加热槽内

★用一根细棉签或软棒取出热缩套管。

C.12 忘记密码

★请与代理商联系。

C.13 做过放电校正后放电强度没有发生改变

★放电强度是一个内部因素的校正，各种熔接模式下显示的放电强度都不会发生改变。

C.14 在需要放入光纤的维护功能时，忘记放入光纤。

★此时按返回键无效。需要开启防风盖，将切割好的光纤放入熔接机，按 SET 键继续执行或按 RESET 键。

C.15 升级失败

★当用户使用“新”U 盘升级时，熔接机可能无法正确识别升级文件，需要将 U 盘重新插拔一下，并重启熔接机。

★检查升级文件名称，格式是否是正确的。

★如果问题依然存在，请与代理商联系。



官方微信公众号



Copyright © 2023 INNO Instrument Inc. All rights reserved.

一诺仪器(中国)有限公司

山东·威海火炬路高新技术产业区天津路190号

官方网站 www.innoinstrument.com.cn/